

三五轴控制板端子接口			TSTE东元伺服驱动器接口		
引脚号	信号定义	信号说明	引脚号	信号定义	信号说明
10	P+	正转脉冲输出	4	Pulse	指令脉冲输入1
11	P-		5	/Pulse	
13	S+	反转脉冲输出	6	Sign	指令脉冲输入2
14	S-		7	/Sign	
2	A+	A相反馈脉冲输入	21	PA	A相脉冲输出
3	A-		9	/PA	
4	B+	B相反馈脉冲输入	22	PB	B相脉冲输出
5	B-		10	/PB	
6	Z+	Z相反馈脉冲输入	23	PZ	C相脉冲输出
7	Z-		11	/PZ	
1	24V	24V电源	17	DICOM	DI电源共端
			8	IP24	外接控制电源+
9	0V	24V电源地	24	IG24	外接控制电源-
15	ALRM	伺服驱动器报警	19	DO-2	伺服警报+
8	SON	伺服使能	1	DI-1	伺服使能
引线出来控制刹车继电器线圈（输出24V）			18	DO-1	电机刹车+

参数设置

名称	符号	设定值	备注
控制模式	Cn001		2 位置控制
伺服使能	Cn002.0	0或1	
电机方向	Pn314	0或1	
负载惯量比	Cn024	可根据机械刚性调	
脉冲形式	Pn301.0		1 CW/CCW
电子齿轮比分子	Pn302		1
电子齿轮比分母	Pn303		1